

Taze veya Sertleşmiş Betonda Görülen Çatlak Tiplerinin Sınıflandırılması

Çatlak Tipi	Şekil konumu	Alt grupları	En sık rastlanan bölgeler	Ana neden (kullanımlar dışında)	İkincil nedenler / faktörler	Önlemler Karşıtı Yeniden düzlemlemek imkansız ise (Tüm ciurumlarda elemann hareketi engellenebilmeli)	Görülme zamanı
Plastik Oturma	A	Donatı üstü	Derin kesitler	Aşırı terleme Erken yaşlarda hızlı kuruma koşulları	Terlemevi azalt (hava katkısı) veya yeniden vibrasyon	10 dak - 3 saat arası	
	B	Üst bölgeler (Kemer)	Kolon üstleri				
	C	Farklı derinlikteki Kesitler	Asmolen, Mantar öleşmeler				
	D	Diyagonal	Yollar, döşemeler				
Plastik Rötre (büzülme)	E	Rastgele	Betonarme öleşmeler	Düşük mikarda terleme	Erken kur koşullarının iyileştirilmesi	30 dak - 6 saat arası	
	F	Donatı üstü	Betonarme öleşmeler				
Erken Termal Büzülme	G	Dış kısıtlama	Kalın duvarlar	Aşırı ısı üretimi Aşırı sıcaklık farklılıklarını donatı	Hızlı soğuma	Isı azalt ve/veya izolasyon yapılması	1 gün'den 2-3 haftaya kadar
	H	İç kısıtlama	Kalın döşemeler				
Uzun Dönemli Kuruma Büzülmesi	I		İnce döşeme veya duvarlar	Yetersiz derzler	Aşırı bıçılma, yetersiz kur	Su miktarını azalt, kur koşullarını düzelt	Birkaç hafta veya aylar sonra
	J	Kalıp yüzeyi	görünümüzlü beton				
Kabuk Şeklinde Soyulma	K	Akışkan beton	Öleşmeler	Geçirgen olmayan kalıp Aşırı PerdaH	Zengin karışımalar (yüksek çimento dozajı), kötü kur işlemelerini düzelt	Kür koşulları ve perdaH işlemelerini düzelt	1-7 gün bazen çok daha geç
	L	Doğal	Kolon ve kirişler				
Donatı Korozyonu	M	Kalsiyum klorür	Prefabrike beton	Pas payı, yetersizliği Aşırı kalsiyum klorür	Düşük kaliteli beton	Nedenlerin oradan kaldırılması	2 yıldan sonra
	N		Nemli bölgeler				
Alkali -Agrega Reaksiyonu				Reaktif agregâ artı yüksek alkaliî çimento		Nedenlerin oradan kaldırılması	5 yıldan sonra